


CRIMPZANGE // CRIMPING TOOL

080.000.039.000.000

A PERFECT ALLIANCE.

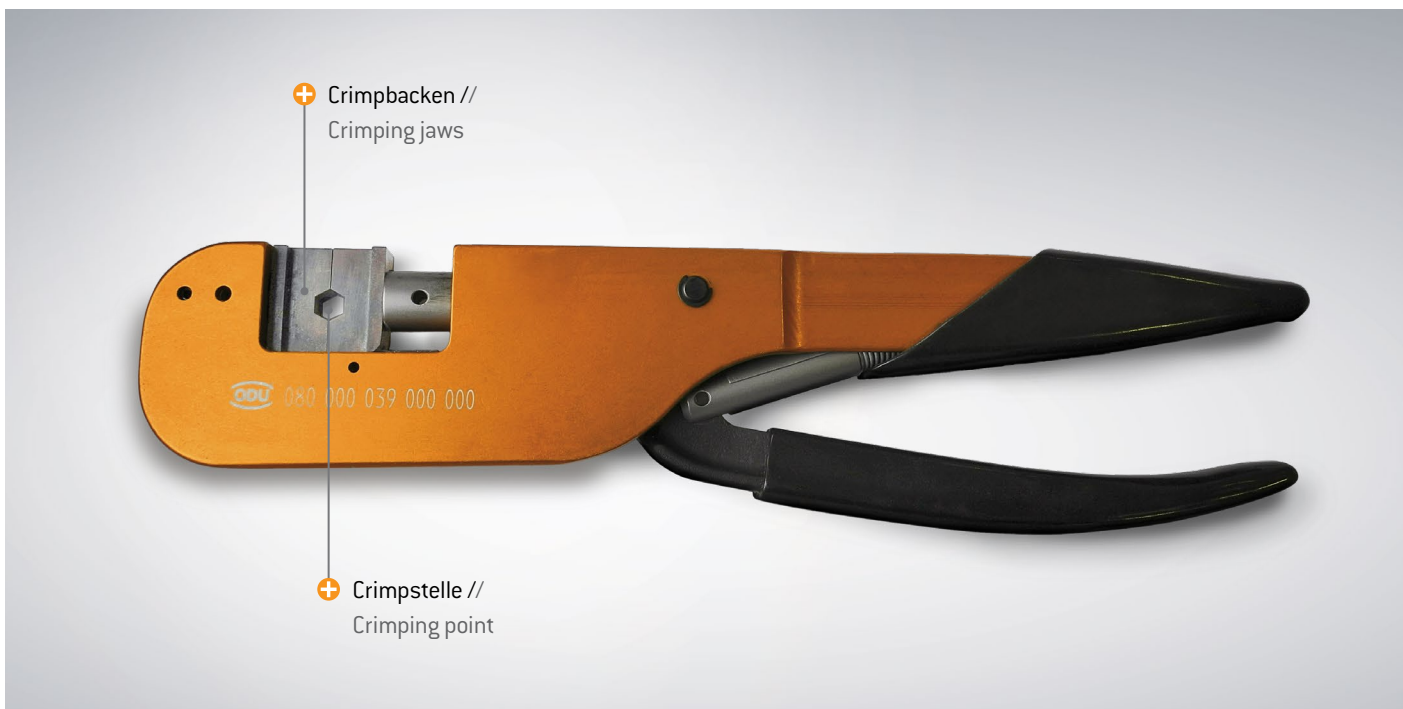

6-KANT CRIMPZANGE FÜR KOAXIALKONTAKTE (SCHIRMCRIMPUNG)

Die Hexagonal-Crimpzange wird zum Vercrimpen von gedrehten Kontakten mit einer/m Leitung/Leitungsschirm verwendet. Die optimale Kraftübersetzung sorgt für komfortables Arbeiten.

Die Zange eignet sich für Koaxialkontakte.

Genauere Crimpinformationen sind dem Abschnitt „Werkzeuge und Zubehör“ des jeweiligen Produktkatalogs zu entnehmen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Crimpwerkzeuge erzeugen eine sehr hohe Presskraft. Bei unsachgemäßer Handhabung kann dadurch erhebliche Quetschgefahr bestehen!
- Arbeiten unter Spannung sind nicht zulässig!
- Bei Fragen kontaktieren Sie bitte den Hersteller.

HEXAGONAL CRIMPING TOOL FOR COAXIAL CONTACTS (SHIELDING SLEEVE)

The hexagonal crimping tool is used to crimp turned contacts on to a conductor / cable shield. The optimum force transmission provides for comfortable working.

The crimping tool is suitable for coaxial contacts.

More detailed crimp information can be found in the chapter “Tools and Accessories” of the respective product catalog.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Crimping tools generate a very high pressing force. Incorrect handling may result in considerable risk of crushing!
- Working under voltage is not permitted!
- For questions, please contact the manufacturer.

CRIMPVORGANG // CRIMPING PROCESS

080.000.039.000.000

1

Crimpbacken in die Führung einlegen (oben und unten).

Place the crimping jaws into the guide (top and bottom).



2

Crimpbacken in die Verrastung schieben.

Insert the crimping jaws into the catch mechanism.



3

Kontakt mit vorbereitetem Kabel/Schirm in Crimpstelle einführen.


Insert the contact with the prepared cable/shield into the crimping point.



4

Zange vorschließen. Beachten, dass die Crimpung mittig im Crimpbereich erfolgt.

Pre-close the crimping tool. Note that the crimping is done in the middle of the crimping area.

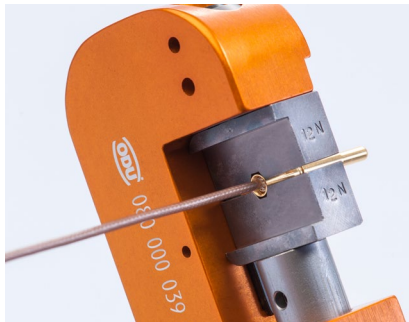

5

Crimpzange vollständig betätigen. Nach dem Öffnen den Kontakt entnehmen und das Ergebnis prüfen.

Press the crimping tool completely. After opening, remove contact and check the result.

